

Inventarisatie

Dragers, Verkeersborden & Straatnaamborden

17 Mei 2016 t/m 29 Juni 2016



Totaal aantal Paspoorten:	8249
Totaal aantal Dragers	3132
Totaal aantal Verkeersborden	3928
Totaal aantal Straatnaamborden	1189

Kwaliteitsniveau	Omschrijving	Indicatie kwaliteit	Relatie met wegbeheer
A	Zeer hoog	Nagenoeg ongeschonden	Er is geen schade
B	Basis	Functioneel	De waarschuwingsgrens is overschreden: er is klein onderhoud nodig of binnen 5 jaar is groot onderhoud nodig
C	Laag	Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder	De richtlijn is overschreden: er is binnen twee jaar groot onderhoud nodig
D	Zeer laag	Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkheid of sociale onveiligheid	De richtlijn is meer dan één klasse overschreden: er is direct groot onderhoud nodig


Beheerbare Dragers

Flespalen, buispalen e.d. (exclusief Lichtmasten, VRI, ANWB, etc. en bijplaatsen/advies)

Huidig Totaal : 2062

Kwaliteitsniveau	Aantal
A	1464
B	154
C	360
D	84

Beheerbare Dragers - Kwaliteitsniveaus

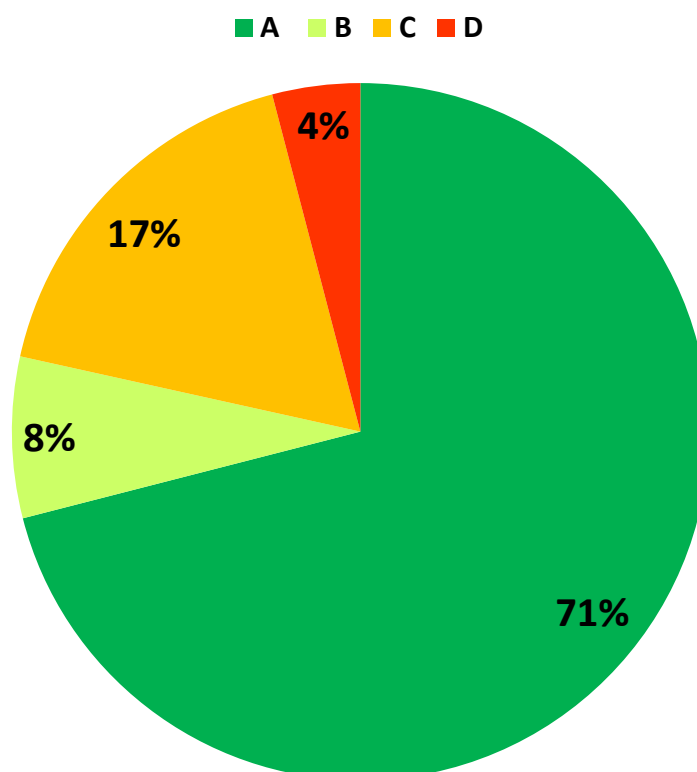

Status - Draggers	B	C	D	Totaal
Schade (geknikt)	6	25	20	51
Scheefstand	126	251	9	386
Los in ondergrond	-	5	9	14
Drager aanslag (roest, beplakking, graffiti)	22	79	46	147
Totaal	154	360	84	598



Via van Dalen – Advies

Omschrijving	Aantal
Overbodige drager - Bord overhangen op lichtmast	88
Overbodige drager - Bord overhangen op bestaande flespaal	24
Overbodige drager - Inclusief borden	330
Lege drager - Nutteloos - verwijderen	6
Ontbreekt - Bijplaatsen	123
Onjuiste locatie - Verplaatsen naar actiepoint	87
Vervangen voor lengte 3600 mm	18
Vervangen voor lengte 3900 mm	13
Vervangen voor lengte 4300 mm	4
Ophogen met verlengstuk	190
Te hoog - Inkorten	12
Specifiek zie omschrijving	1

Dragers verwijderen en bijplaatsen

	Huidig aantal	Verwijderen (-) *	Bijplaatsen (+) *	Reductie totaal	%
Dragers	2062	448	123	325 dragers minder	15,8


* Dient overlegt te worden met de desbetreffende verkeerskundige

Verkeersborden

Huidig Totaal: **3423** (*exclusief bijplaatsen*)

Kwaliteitsniveau	Aantal
A	1223
B	170
C	1203
D	827

Verkeersborden - Kwaliteitsniveaus

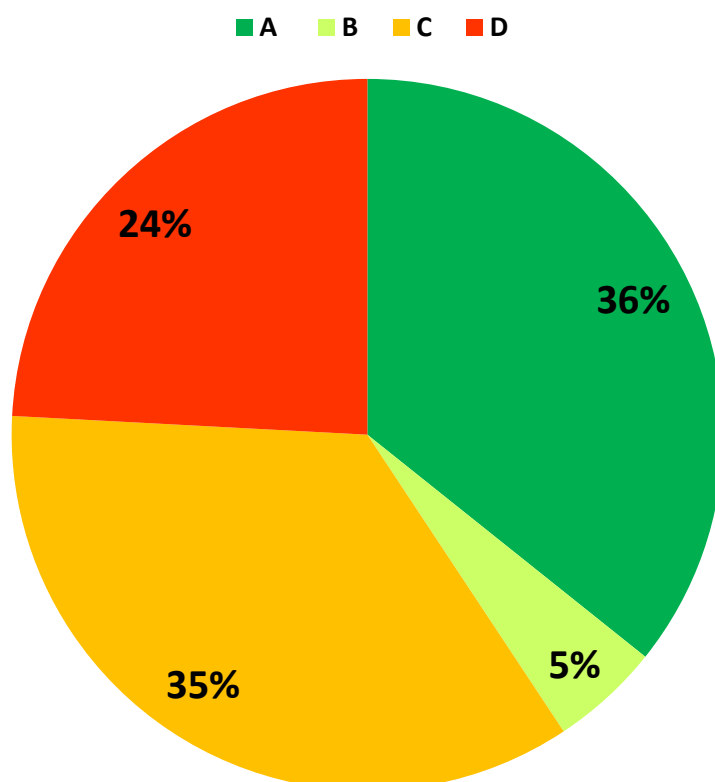

Status - Verkeersborden	B	C	D	Totaal
Gedeukt - Verbogen - Beschadigd	34	217	199	450
Vuurwerkschade	13	61	102	176
Verkrijt - Folie kleurechtheid	34	649	371	1054
Bord ontbreekt / verdwenen	-	-	1	1
Grafitti	2	7	8	17
Natuurlijke aanslag	69	202	107	378
Schade bevestiging	-	1	1	2
Sticker(s)	7	25	8	40
Verdraaiing	5	21	23	49
Bord in begroeiing	6	20	7	33
Totaal	170	1203	827	2200



Via van Dalen – Advies

Omschrijving	Aantal
Overbodig bord - Verwijderen	727
Bord niet aanwezig - Bijplaatsen	505
Bord overhangen op lichtmast	109
Bord overhangen op bestaande flespaal	36
Onjuist bord - Zie advies bord	127
Onjuiste hoogte - Op juiste RVV hoogte plaatsen	251
Onjuiste locatie – Verplaatsen naar actiepoint	142
Verkeerde bordvolgorde - In juiste RVV volgorde plaatsen	63
Onjuiste Maatvoering - Vervangen voor Type 0	8
Onjuiste Maatvoering – Vervangen voor Type I	47
Aanrijgevoelig – Uit as van de drager plaatsen	1
Specifiek zie omschrijving	7

Verkeersborden verwijderen en bijplaatsen

	Huidig aantal	Verwijderen (-) *	Bijplaatsen (+) *	Reductie totaal	%
Verkeersborden	3423	727	505	222 borden minder	6,5

* Dient overlegt te worden met de desbetreffende verkeerskundige

Productiejaar

Productiejaar (sticker)	Aantal
1982	1
1984	4
1986	14
1987	10
1988	8
1989	7
1990	9
1991	14
1992	35
1993	30
1994	32
1995	51
1996	32
1997	20
1998	56
1999	83
2000	98
2001	142
2002	55
2003	38
2004	44
2005	40
2006	72
2007	53
2008	181
2009	44
2010	60
2011	123
2012	68
2013	117
2014	222
2015	168
2016	117
Eindtotaal	2048

Borden zonder productiejaar sticker

Sticker verdwenen of niet goed leesbaar	Aantal
Gemoffeld	267
Klasse I (EG, Engineer Grade 7 jaar)	223
Klasse II (Honingraat - 10 jaar)	516
Klasse II (HIP - 10 jaar)	69
Klasse III (DG ³ Diamond Grade 12 jaar)	300
Eindtotaal	1375

Reflectieklassen

Reflectieklassen Totaal	Aantal
Gemoffeld (geen)	348
Klasse I (EG, Engineer Grade 7 jaar)	394
Klasse II (Honingraat - 10 jaar)	177
Klasse II (HIP High Intensity Prismatic 10 jaar)	1061
Klasse III (DG ³ Diamond Grade 12 jaar)	1443

Markering i.r.t. verkeersbord (niet op orde)


Type Markering	Aantal locaties
As-markering fietspad	10
Haaientanden	10
Blokken	1
Haaientanden & Blokken	10
Haaientanden met kanalisatiestrepen	4
Minder valide	2
Drempel (pianomarkering)	3
Puntstuk	13
Kanalisatiestrepen	2
Zebrastrepen	8
Anders (Zie foto)	-
Totaal	63

Straatnaamborden

Huidig Totaal: **881** (exclusief bijplaatsen)

Kwaliteitsniveau	Aantal
A	193
B	81
C	229
D	378

Straatnaamborden - Kwaliteitsniveaus

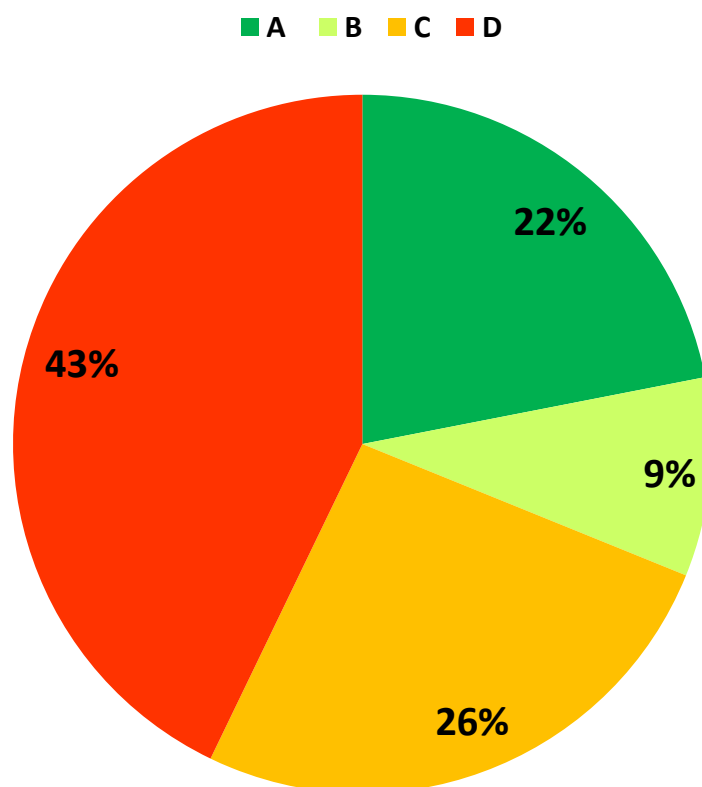

Status - Straatnaamborden	B	C	D	Totale acties
Gedeukt - Verbogen - Beschadigd	25	58	42	125
Vuurwerkschade	-	-	1	1
Verkrijt - Folie kleurechtheid	16	34	294	344
Natuurlijke aanslag	37	127	32	196
Schade bevestiging	-	2	-	2
Sticker(s)	-	4	-	4
Verdraaiing	-	2	6	8
Graffiti	-	1	1	2
Bord in begroeiing	3	1	2	6
Totaal	81	229	378	688



Via van Dalen – Advies

Omschrijving	Aantal
Verwijderen t.b.v. vlagoplossing	204
Bijplaatsen t.b.v. vlagoplossing	183
Bijplaatsen ontbreekt	126
Overbodig straatnaambord / verwijderen	72
Hangt te laag - ophogen straatnaambord	6
Vervangen voor NEN 1772	3
Straatnaambord boven RVV bord(en) plaatsen	7
Onjuist bord vervangen voor bord met perceelverwijzing	1
Specifiek zie omschrijving	34

Straatnaamborden verwijderen en bijplaatsen

	Verwijderen t.b.v. Vlagoplossing *	Bijplaatsen t.b.v. Vlagoplossing *	Overbodig Straatnaambord	Ontbrekend Straatnaambord
Straatnaamborden	204	183	72	126

* Dient overlegt te worden met de desbetreffende verkeerskundige